



Gootbox

EPDM-centrum.nl

info@epdm-centrum.nl

☎ 085 1304716

☎ +316 37 005 778

Stap-voor-stap Handleiding

Deze handleiding geeft stap-voor-stap aan hoe u te werk gaat met de gootbox van EPDM-centrum.nl. Mocht u toch ondersteuning nodig hebben dan kunt u altijd contact opnemen met onze klantenservice via de website.



Vorbereiding:



1 Zorg dat de dakgoot droog en schoon is.



2 Borstel met een staalborstel de dakgoot vrij van aanslag en corrosie.

*TIP: gebruik een komschijf op uw slijptol, zodat uw de goot elektrisch kan borstelen. Deze zijn te koop in onze webshop.



3 Veeg de dakgoot schoon en ontvet de dakgoot met G500 ontvetter.

Dakgoot bekleden:



4 Rol de Hertalan Easystick GS uit over de dakgoot en knip deze op lengte af. Denk hierbij aan de extra lengte voor de hoeken.

*TIP: Vouw het EPDM met de extra lengte dubbel en snij het folie op de vouwnaad door. Vervolgens trek je een stukje folie eraf en plek je het EPDM op zijn plek. Hierdoor is de rol gemakkelijker uit te rollen.



5 Trek in lengterichting stuk voor stuk het plastic eraf en plak de EPDM op de kraal. De folie in de hoeken moet blijven zitten. Rol met de messingroller de EPDM in de eerste kim, rol daarna met de siliconenroller de EPDM goed aan.



6 Vouw de EPDM terug, trek de volgende strook folie in eraf. Rol deze met de rollers strak in de dakgoot. Rol alle EPDM goed aan voor een juiste hechting en snij het overtollige EPDM eraf.

Afwerking:



7 Binnenhoek, Vouw de EPDM in de hoek, knip de hoek in en knip de lus door. Trek per hoek de folie eraf en vouw de frietzak over elkaar. Seal de hoek af met de sealer KSg6, smeer deze af met een natte vinger tot een waterdichte keerring.




8 Buitenhoek, Leg de EPDM voorbij de hoek, snij de hoek in op 45 graden. Verwijder de folie en rol met de messingroller de EPDM strak om de hoek. Knip een stuk EPDM op maat en lijm dit met de sealer KSg6 over de hoek. Seal de hoek met de sealer KSg6, smeer dit af met een natte vinger tot een waterdichte keerring.



9 HWA, Snij de opening van de HWA open. Plaats de HWA, teken deze rondom af. Breng de sealer KSg6 in cirkels aan tot 2 cm binnen de afgetekende rand. Rol met de siliconenroller de HWA goed aan en rol de sealer onder de EPDM vandaan. Smeer dit met een natte vinger af tot een waterdicht keerring.

*TIP: gebruik een zilverpen om de HWA af te tekenen. Ook te koop in onze webshop.

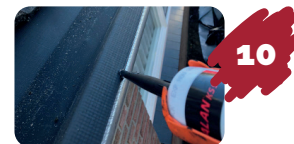

10 Gebruik de KSg6 sealing kit om de kraal af te kitten. Zorg dat de buthyl goed af gekit is omdat deze kleef laag niet UV-bestendig is. Strijk hierna deze sealing af met een natte vinger.



De dakgoot is nu klaar.

